

## بررسی عوامل انسانی در شناورهای تندرو

حسینعلی حسن پور<sup>۱\*</sup>، محمد کریمی اصفهانی<sup>۲</sup>، مهدی تیموری<sup>۳</sup><sup>۱</sup> استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع); hahassan@ihu.ac.ir<sup>۲</sup> کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع); m.karimi.esfahani@gmail.com<sup>۳</sup> کارشناس ارشد مهندسی دریا، پژوهشکده دریایی دانشگاه جامع امام حسین (ع); mahditeymoori@gmail.com

## اطلاعات مقاله

## چکیده

تاریخچه مقاله:

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۰۹/۰۱

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸

تاریخ انتشار مقاله: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

کلمات کلیدی:

عوامل انسانی

شناورهای تندرو

عملکرد خدمه

استفاده عملیاتی شناورهای تندرو ممکن است موجب ایجاد صدمات فیزیکی به خدمه شده و در نتیجه کاهش عملکرد را به همراه خواهد داشت. هدف از تحقیق جاری، تحلیل عوامل انسانی<sup>۱</sup> در شناورهای تندرو می باشد. در این پژوهش، ابتدا با انجام یک تحقیق میدانی (با مشارکت ۵۷ کاربر)، مشکلات ارگونومیک<sup>۲</sup> خدمه شناورها در یک سازمان دریایی شناسایی شد. رویایی و پایایی تحقیق میدانی نیز اثبات شده است. سپس با انجام تحقیق دوم، اندازه های بدن خدمه (در یک نمونه ۳۰ تایی) بدست آمد. همچنین ابعاد داخلی (صندلی و کابین) دو شناور رایج سازمان اندازه گیری شد. با مقایسه نتایج دو تحقیق و اندازه های داخلی شناورهای رایج، فاصله بین وضعیت فعلی و مطلوب شناورها از جنبه عوامل انسانی تحلیل گردید. مطابق یافته های تحقیق، درصد بسیاری از خدمه، به درد در ناحیه زانو، پشت و گردن دچار می باشند که به دلیل فقدان یک صندلی و کابین ارگونومیک است. از آن جا که تحقیق جاری در ایران جدید است، نتایج آن می تواند در طراحی، ساخت، خرید و نیز بهبود ابعاد داخلی شناورها (در ناحیه صندلی و کابین) استفاده شود.

## A Survey of Human Factors in High Speed Crafts

Hossein-Ali Hassan-Pour<sup>1\*</sup>, Mohammad Karimi Esfahani<sup>2</sup>, Mahdi Timori<sup>3</sup><sup>1</sup> Assistant Professor, Industrial Engineering Group, Imam Hossein University, Tehran, Iran; hahassan@ihu.ac.ir<sup>2</sup> Master of Science in Industrial Engineering, Imam Hossein University; m.karimi.esfahani@gmail.com<sup>3</sup> Master of Science in Sea Engineering, Sea Institute of Imam Hossein University; mahditeymoori@gmail.com

## ARTICLE INFO

## Article History:

Received: 21 Nov. 2012

Accepted: 17 Apr. 2013

Available online: 22 Sep. 2013

## Keywords:

Human Factors


High Speed Crafts

Crew performance

## ABSTRACT

Operational use of high speed crafts (HSC)s may lead to physical harmful effects on crew and as a result, performance reduction will be anticipated. The purpose of current research is a human factors analysis in the HSCs. In this paper, First we recognized the crew ergonomic difficult in an Iranian sea organization by a field survey (whit collaborate of 57 crew). Validity and reliability of research are approved. Thus, we measured crew anthropometric dimensions (for 30 samples). Also, we measured the internal dimensions of two current HSCs belong to organization. By compare of two researches and internal dimensions of current HSCs, we analyzed the gap between current and suitable situations of HSCs as human factors aspects. According to results, the high percent of crew involved in ache in the knee, back and neck that is due to lake of an ergonomic seat and cabin. As current research is new in Iran, the result it can be used in designing and manufacturing or purchasing and so improvement of internal dimensions of HSCs (in the seat and cabin workstation).

خدمه و مسافران شناورهای تندرو، همواره در معرض یکی از شدیدترین عملکردهای محیطی، از جمله شوک و لرزش قرار دارند. این اثرات به طور مستقیم به ناحیه کمر، گردن، زانو، مایهچه ها و مفاصل خدمه قایق آسیب می رساند. در نهایت این موارد منجر به خستگی شدید، کوفتگی و دردهای مزمن و همیشگی می شود که موجب کاهش کارایی خدمه، فرسودگی، کوتاه شدن عمر کاری و گاهی آسیب و جرح و حتی مرگ می گردد [۱]. شکل ۱ نمونه ای از آسیب وارده به خدمه یک شناور تندرو را نشان می دهد.

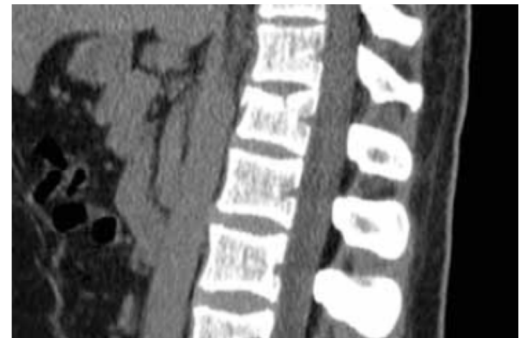

شکل ۱- نمونه ای از آسیب های جسمی بدن در اثر حرکت با شناور [۱]

توجه به فاکتورهای انسانی به عنوان یک بخش غیر قابل تفکیک از مراحل طراحی و تولید (یکپارچه) شناورهای تندرو لازم و ضروری می باشد. در آمریکا اهمیت بکارگیری این سیستم یکپارچه (که شامل مهندسی فاکتورهای انسانی می باشد) در سطوح بالای حکومتی مورد توجه قرار می گیرد و شامل بخشنامه و قانون خاص در وزارت دفاع می باشد. همچنین استانداردهای مشابهی در کشورهای پیشرفته دیگر وضع شده است. از طرفی نوع فعالیت قایق های تندرو و محیط ناملایم استفاده آن، الزام بکارگیری فاکتورهای انسانی در طراحی این قایق ها را مشخص می کند. به طور مثال این الزام بیان شده است: "برای اینکه یک مهندس فاکتورهای انسانی موفق باشیم، باید به کاربران وسیله، احتیاجات آن ها و وظایف آن ها احترام بگذاریم و باید یک فهم کامل از محیط کاربر داشته باشیم" [۲]. رعایت فاکتورهای انسانی در قایق های تندرو می تواند مزایای قابل توجهی از جمله: سرعت و دقت در عکس العمل، جلوگیری از حوادث دریایی، ارتقاء آمادگی و توانایی عملیاتی، بهترین استفاده از منابع و قابلیت های کاربر و کاهش هزینه ها ایجاد نماید. اولین اقدام برای اندازه گیری تأثیرات حرکت شناورهای تندرو بر عملکرد فیزیکی سرنشینان، توسط نیروی دریایی آمریکا انجام شد که این اقدام، بخشی از برنامه تحقیقات ساحلی برای توسعه ابزارهای استاندارد به منظور اندازه گیری ضربات محیطی و استرسزای فیزیولوژیکی در عملکرد پرسنل و ارزیابی تکنیک هایی برای کاهش تأثیرات این استرس ها بود.

در یک تحقیق میدانی، تکنیک هایی برای بررسی تغییر عملکرد فیزیکی اپراتورهای شناورهای تندرو ارائه شده است آزمایشات اولیه نشان داد که عملکرد اپراتورهای نظامی پس از حدود دو ساعت حرکت شناورهای تندرو در دریای آرام، کاهش چشم گیری دارد که علت آن خستگی القا شده توسط حرکت است [۳]. در این تحقیق، مصرف انرژی (از طریق جذب اکسیژن) در طول حرکت ملایم و سریع شناور اندازه گیری شد. این اندازه گیری، در حالاتی صورت گرفت که افراد بر صندلی های معمولی بدون حفاظ و نیز صندلی های دارای سیستم تعلیق جدید نشسته بودند. نتایج تحقیق تایید می کرد که خدمه این شناور فعالیت های هوازی زیادی مانند دویدن را تجربه نمی کند اما مصرف انرژی به میزانی افزایش می یابد که بر عملکرد فرد در مسیرهای طولانی تأثیر گذار می باشد.

همچنین مشاهدات نشان داد که صندلی های با سیستم تعلیق در مقایسه با صندلی های ثابت، در شرایط بد دریا باعث کاهش انرژی می شوند. نشانگرهای بیوشیمیایی آسیب های مایهچه ای در ۷۲ ساعت قبل و بعد از آزمایش اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که سطح نشانگرهای بیوشیمیایی در شرایط سخت افزایش می یابد. هنگامی که حرکت شناورهای تندرو با شوک های عمودی (تکراری) همراه باشد، باعث ایجاد آسیب های مایهچه ای می گردد. همچنین افزایش این آسیب ها با افزایش درد و سوزش در بیشتر سرنشینان به طور همزمان اتفاق می افتد.


تحقیق دیگری توسط سازمان حمایتی و تجهیزات دفاع انگلیس انجام شد. طبق این تحقیق، اطلاعات مربوط به عوامل انسانیمهم در شناورهای تندرو به ۹ حوزه تقسیم شده است. حوزه های نه گانه عبارتند از: حرکات شناورهای تندرو، دید، صدا، محیط، سلامت و ایمنی، رابط انسان - ماشین، قابلیت سکونت، قابلیت نگهداری و بررسی طراحی [۴].

هنگام طراحی شناور، ملاحظه وضعیت ایستادن یا نشستن خدمه (حتی به اندازه راه کارهای کاهش شوک) اهمیت دارد. ستون فقرات انسان به گونه ای طراحی شده است که در هنگام سقوط، فشرده شده و می تواند میزان قابل توجهی از ضربه که هم راستا با ستون فقرات است را جذب کند. زمانی که ستون فقرات با مسیر نیرو در یک راستا قرار نداشته باشد و زاویه زیادی داشته باشد، یک نیروی برشی بین مهره ها منتقل شده و باعث آسیب خواهد شد. دکتر دیل باس (دانشگاه وبرجینیا، مرکز کاربرد بیومکانیک)، این گونه برآورد کرده است که وضعیت نامناسب قرارگیری بدن می تواند تا ۳۰٪ تأثیر کارآمدی صندلی های دارای سیستم تعلیق را کاهش دهد.

تحقیقات همچنین نشان می دهد که دریازدگی و کاهش عملکرد با یکدیگر به میزان زیادی در ارتباط هستند. مثلاً عملکرد فرد دریازده تا ۵۰٪ نسبت به کسی که به شرایط عادت کرده است، کاهش

**ج- رکاب برای پاها:** رکاب می‌تواند احساس امنیت بیشتری فراهم کرده و باعث کاهش خطر جدا شدن فرد از صندلی شود. اما رکاب‌ها در عین حال می‌توانند خطری برای حرکت در شناورهای تندرو باشند.

**د- سیستم‌های محدود کننده (کمر بند ایمنی):** کمر بند ایمنی ممکن است برای محدود کردن حرکت سرنشینان مورد استفاده قرار گیرد. در همه شرایط آب و هوایی کمر بندهای قایق‌های نجات باید سرنشینان را در صندلی‌های خود نگه دارند تا در صورت واژگون شدن قایق و بازگشت به حالت اولیه، افراد به دلیل افتادن از روی صندلی‌هایشان آسیب نبینند. همچنین کمر بند، سرنشینان را با صندلی‌های خود در تماس قرار می‌دهد که این کار باعث کاهش خطر یا دامنه شوک‌های ناشی از بالشتک صندلی‌ها می‌شود.

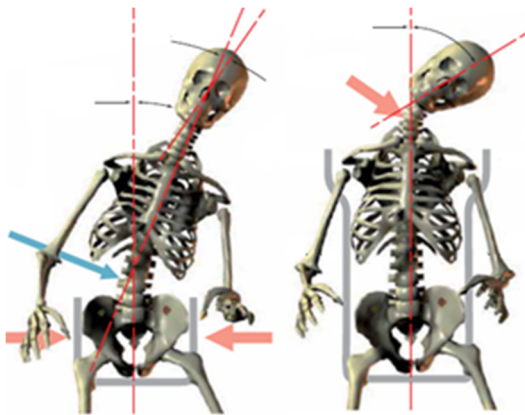

شکل ۲- تأثیر تکیه گاه‌های جانبی صندلی‌های شناورهای تندرو بر تغییر شکل ستون فقرات [۸]

در زمینه تحلیل و تاثیر رعایت عوامل انسانی در شناورهای تندرو، تحقیقات بسیاری انجام شده است که در طراحی سوالات پرسش نامه و انجام تحقیق میدانی "شناسایی مشکلات" و تحقیق آنتروپومتری<sup>۳</sup> (اندازه گیری ابعاد انسانی) از آن‌ها استفاده شده است [۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳].

هدف اصلی تحقیق، بررسی مشکلات ناشی از عدم رعایت عوامل انسانی در یک سازمان دریایی و تحلیل فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب بر اساس آنتروپومتری نیروهای سازمان می‌باشد. در ادامه، نحوه ی انجام تحقیق میدانی "شناسایی مشکلات"، تحقیق آنتروپومتری و تحلیل فاصله بین وضعیت مطلوب و موجود در سازمان تشریح می‌گردد.

بیشتر مطالعات ارگونومیک در شناورها، توسط موسسات خارجی گزارش شده است که تعدادی از آن‌ها در این تحقیق معرفی شده اند. با توجه به این که نژادهای جمعیتی و مردم کشورهای مختلف، دارای داده‌های آنتروپومتریک مختلف هستند (و معمولاً در طراحی اشیاء از آن استفاده می‌شود)، متأسفانه مراجع رسمی تاکنون کمتر

می‌یابد. حتی زمانی که فرد کاملاً دچار دریازدگی نباشد، مثلاً تهوع نداشته باشد و فقط وضعیت هوا حال او را نامناسب ساخته باشد، ممکن است تا ۲۰٪ کارایی فرد را کاهش دهد [۵].

در تحقیق دیگری، سیستم‌های مختلف کاهش تکان مورد بررسی قرار گرفت. سیستم‌های کاهش تکان، به دو نوع فعال و غیرفعال تقسیم شد. داده‌های شتاب، فیلم خدمه قایق در دریاهای متلاطم و گزارشات آسیب‌ها کافی است تا بفهمیم که قایق‌های جنگی نیازمند یک سیستم لرزش گیر است تا به مقدار قابل ملاحظه‌ای در شتاب‌های مضر در عرشه و صندلی، کاهش ایجاد نماید [۶].

تعدادی از تولیدکنندگان سیستم‌های کاهش شوک نیز به انجام تحقیقات علمی در زمینه تست و مقایسه سیستم‌های مختلف رو آورده‌اند. در یک پروژه همکاری بین نیروی دریایی آمریکا و Marinova، کابین Ullman در مقایسه با کابین‌های سنتی در یک قایق RIB، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمون دریایی، در سرعت‌های بالا، شتاب وارده به پشت ملوانان اندازه‌گیری شد. از جنبه ضربات شدید وارده به پشت ملوان، مدل کابین معمولی ۵۰٪ شتاب بالاتر را نشان داد. در پایان عملیات دریایی، از ملوانان سؤال شد تا قضاوت خود را راجع به کابین‌ها بیان کنند. تجربه نشان داد که کابین Ullman به میزان قابل توجهی شدت اثرات عمودی را کاهش می‌دهد و امکان تغییرات انعطاف پذیر بیشتری را در وضعیت بدن در خلال عملیات بوجود می‌آورد.

براساس تحقیقات قبلی، نیازمندی‌های صندلی و ایستگاه کاری خدمه شناورهای تندرو به شرح زیر است:

**الف- ثبات جانبی:** خدمه شناورهای تندرو به طور معمول با صندلی‌هایی که دارای تکیه‌گاه جانبی هستند، احساس امنیت بیشتری دارند. شکل ۲ نمونه‌ای از تاثیر تکیه‌گاه جانبی بر ستون فقرات را نشان می‌دهد [۷].

**ب- بالشتک صندلی:** بالشتک‌های صندلی‌های نرم و راحت به صورت بالقوه باعث افزایش مقدار ضربه می‌شوند. یک بالشتک نرم می‌تواند در واکنش به شوک‌های شدید به سرعت فشرده شود. چرا که هوای داخل آن به اطراف رانده می‌شود و قالب و شکل اسفنج داخل آن از هم پاشیده می‌شود. این کار باعث می‌شود که این سطح نرم به سطحی سخت تبدیل گردد که حداقل میزان محافظت از فرد نشسته را به عمل می‌آورد. برای لرزش‌هایی با دامنه کمتر، اسفنج صندلی به عنوان فیلتری مکانیکی عمل می‌کند که باعث کاهش لرزش‌هایی با فرکانس بالاتر (شاید بیش از ۲۰ هرتز) می‌شود اما فرکانس‌های پایین‌تر را تقویت می‌کند. ماده سازنده اسفنج، ضخامت آن، شکل و پوشش مواد، همگی بر عکس العمل‌های بالشتک صندلی تأثیر می‌گذارند [۸].

استفاده شد و با توجه به طیف لیکرت، آماره آزمون  $\mu_0 = 5$  و سطح معناداری آزمون  $\alpha = 0.05$  انتخاب گردید. ناحیه پذیرش با فاصله  $[t_{\alpha, n-1, \infty}]$  معرفی شد. با انتخاب آزمون فرضیه یک طرفه، تلاش گردید اثبات شود که معیارهای (انتخاب شده) در ارگونومی محیط شناور، از نظر خبرگان نمره میانگین 5 و بالاتر را کسب می کنند. لذا فرض صفر (یعنی  $H_0: \mu \geq 5$ ) در مقابل فرض یک (یعنی  $H_1: \mu < 5$ ) آزمون شد. نتایج آزمون t برای انتخاب پارامترهای مؤثر بر عوامل انسانی در شناورها با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است [15]. در این مرحله، مقدار آلفای کرونباخ برای پرسش نامه حاضر، برابر 0/958 بدست آمد. بدین ترتیب، نتایج تحقیق از اعتبار بالایی برخوردار می باشد. با استفاده از نتایج پرسش نامه، آسیب ها در شناورهای تندروی سازمان، شناسایی و دسته بندی گردید. جدول 1 جمع بندی نتایج پرسش نامه را در مورد آسیب ها نشان می دهد.

جدول 1- نتایج پرسش نامه شناسایی آسیب ها

ردیف	شرح	حین عملیات	مزم
1	ناراحتی های گردن	47%	39%
2	ناراحتی های شانه	43%	37%
3	ناراحتی های آرنج	12%	11%
4	ناراحتی های مچ و دست	25%	14%
5	ناراحتی های ناحیه پشت	47%	29%
6	ناراحتی های کمر	83%	70%
7	ناراحتی های پاها (ران)	33%	22%
8	ناراحتی های زانو	62%	47%
9	ناراحتی های مچ و کف پا	26%	14%
10	ناراحتی های ساق پا	22%	13%
11	ناراحتی های ناحیه شکم	8%	11%

با توجه به نتایج جدول 1، بیش از 83% خدمه به درد در ناحیه کمر، 62% درد در ناحیه زانو و 47% درد در ناحیه پشت و گردن دچار شده اند که تاحدودی به صندلی نامناسب مربوط می باشد.

### 3- بررسی دو نمونه شناور رایج در سازمان

به منظور بررسی وضعیت موجود در شناورهای سازمان، صندلی و کابین دو شناور فنتیل و RIB مورد بررسی قرار گرفتند. ابعاد اندازه گیری شده این دو شناور مطابق شکل 3 و جدول 2 می باشد.

به جمع آوری و انتشار داده های آنتروپومتری مربوط به جامعه ایرانی پرداخته اند.

با این وجود، تعداد بسیار کمی مطالعه مرتبط با تحقیق جاری، در ایران گزارش شده است که از آن جمله می توان به تحقیق "بررسی تاثیر ارتعاشات شناورها بر انسان از طریق اعمال توابع وزن فرکانس بر سیگنال ارتعاشات" اشاره کرد [6]. در این تحقیق، حالات اصلی قرارگیری انسان در معرض ارتعاشات، مکانیزم ادراک ارتعاشات در انسان و عوارض نامطلوب ارتعاشات بر سلامتی انسان به همراه محدوده های فرکانسی مؤثر بر بخش های مختلف بدن، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین فیلترهای چهارگانه توزین فرکانسی به منظور مشاهده یک سیگنال ارتعاشی از نظر چگونگی تاثیر بر انسان معرفی گردید. با بکارگیری این تحقیق در یک مطالعه موردی، مشخص شد با افزایش سرعت شناور، وضعیت آسایش سرنشینان، وارد محدوده غیر مجاز استاندارد می شود.



در تحقیق جاری، ضمن توجه به مطالعات قبلی، ابتدا با انجام یک کار میدانی، مشکلات ارگونومیک خدمه شناورها در یک سازمان دریایی شناسایی می شود. سپس با انجام کار میدانی دوم، اندازه های بدن خدمه شناورهای تندرو بدست می آید. همچنین ابعاد داخلی (صندلی و کابین) دو شناور رایج سازمان اندازه گیری می شود. سپس با مقایسه نتایج دو کار میدانی و اندازه های داخلی شناورهای رایج، فاصله بین وضعیت فعلی و مطلوب شناورها از جنبه عوامل انسانی تحلیل می گردد.

### 2- مطالعه میدانی شناسایی مشکلات خدمه




جهت بررسی مشکلات ارگونومیک خدمه شناورهای تندرو سازمان، از ابزار تحقیق پرسش نامه استفاده گردید. ابتدا از طریق مطالعه منابع و تحقیقات کتابخانه ای در زمینه مسائل ارگونومی شناور، یکسری سؤالات مرتبط با عوامل انسانی در شناورها گردآوری شد و به رؤیت خبرگان رسید تا از بین این سؤالات، 80 معیار قابل کاربرد در مسائل فاکتورهای انسانی در شناورهای داخلی، انتخاب شدند. سپس سؤالاتی که توسط خبرگان تأیید شده بود، در قالب پرسش نامه توسط 57 نفر از کاربران شناورهای تندرو پاسخ داده شد تا مشکلات و نیازهای آن ها آشکار شود. در مقیاس لیکرت، پاسخ کاربران نسبت به این موضوعات اندازه گیری شد [15]. آزمون های آماری نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است که در ادامه تشریح می گردد.

### 2-1- تحلیل نتایج پرسش نامه مشکلات خدمه

با استفاده از آزمون فرض آماری، معیارهایی که در ناحیه پذیرش قرار گیرند، به عنوان معیارهای مؤثر در ارگونومی محیط شناور انتخاب می شوند. از توزیع t برای آزمون اختلاف میانگین ها

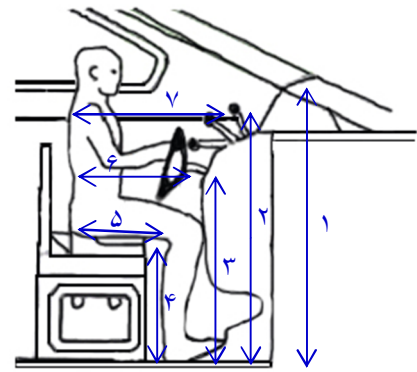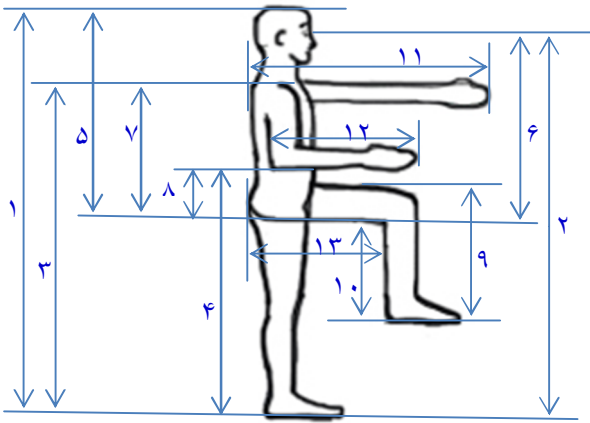

شکل ۳- اندازه گیری ابعادی دو شناور رایج سازمان

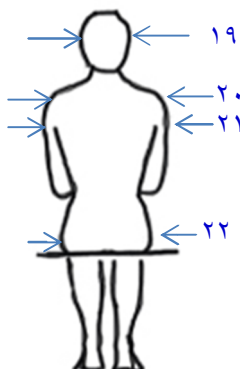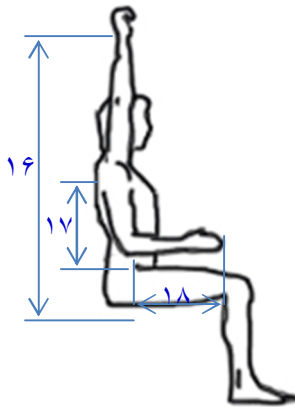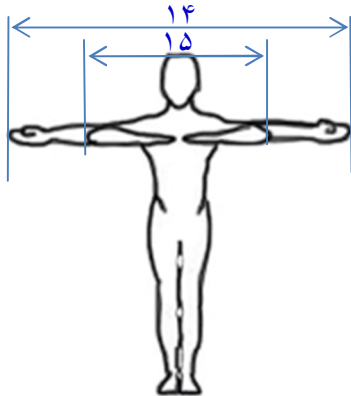

شکل ۴- مؤلفه های آنترپومتری صندلی و کابین شناور

جدول ۲- نتایج اندازه گیری ابعاد داخلی دو شناور رایج

ردیف	مؤلفه	فنتیل (cm)	RIB (cm)
۱	ارتفاع بالاترین نقطه داشبورد	۱۰۵	۱۰۲
۲	ارتفاع بالاترین نقطه اهرم گاز تا کف	۱۰۷	۱۰۲
۳	فاصله مرکز فرمان تا کف شناور	۷۶	۱۰۴
۴	ارتفاع صندلی	۴۵	۷۳
۵	طول نشیمن	۲۴/۵	۲۸
۶	فاصله مرکز فرمان تا پشتی صندلی	۶۰/۵	۵۷
۷	فاصله دنده تا پشتی صندلی	۷۵/۵	۴۹
۸	قطر فرمان	۳۳	۳۳

#### ۴- مطالعه آنترپومتری (اندازه گیری ابعاد انسانی)

آنترپومتری، درباره اندازه گیری ابعاد و بعضی مشخصات فیزیکی دیگر بدن انسان بحث می کند. کاربرد این نوع داده ها در طراحی اشیاء، آنترپومتری مهندسی نامیده می شود. ابعاد بدن تابعی از سن، جنس و نژادهای جمعیتی مختلف می باشند [۵]. داده های استاتیک اندازه هایی هستند که در حالتی که بدن در وضعیت ثابت (استاتیک) است اندازه گیری می شوند. کتاب آنترپومتری سازمان NASA در حدود ۹۷۳ مورد از چنین اندازه هایی را ارائه می دهد، بسیاری از این اندازه ها کاربردهای بسیار خاصی دارند.

#### ۴-۱- اندازه گیری آنترپومتریک در سازمان

یک نمونه تصادفی ۳۰ تایی از خدمه شناورهای تندرو سازمان، مورد مطالعه آنترپومتریک قرار گرفت. اندازه گیری توسط تجهیزات مخصوص و دقیق انجام شد. ۲۲ مؤلفه آنترپومتریک، با توجه به داده های شکل ۴ استخراج شده است.

#### ۴-۲- محاسبات آماری روی نمونه ها

با توجه به تعداد نمونه و تابع توزیع نرمال، پوشش های مختلف اندازه های آنترپومتریک ۳۰ خدمه طبق جدول ۳ استخراج گردید.

انحراف معیار، میانگین (یا پوشش ۵۰٪) و پوشش های ۹۰٪، ۹۵٪، ۹۹٪، حداقل و حداکثر اندازه ها برای تمامی داده های آنتروپومتریک محاسبه گردید که فقط بخشی از آن ها در جدول ۳ ارائه شده است. به عنوان نمونه بر اساس مؤلفه شماره ۱۰ شکل ۴ و جدول ۳، اندازه ارتفاع کفی صندلی تا زمین باید بین ۳۲/۸۰ و ۴۷/۵۵ سانتی متر باشد تا با اندازه آنتروپومتریک حداقل ۹۵٪ از جامعه کاربران در این مؤلفه سازگاری بوجود آید. از این نتایج می توان برای طراحی امکانات و تجهیزات داخل کابین و صندلی شناورهای تندرو ایران استفاده کرد.

#### ۵- تحلیل فاصله بین اندازه ابعاد داخلی شناورها و اندازه آنتروپومتریک خدمه آن ها

در بخش ۳ و جدول ۲ ابعاد داخلی کابین و صندلی دو شناور رایج سازمان (شامل فنتیل و RIB) ثبت شده است. در بخش ۴ و جدول ۳ محاسبات آماری ۲۲ مؤلفه آنتروپومتریک خدمه شناورهای تندرو ایران ثبت شده است. از این دو دسته داده، برای بررسی فاصله بین اندازه های ابعاد داخلی (کابین و صندلی) شناورهای رایج سازمان و اندازه های آنتروپومتریک خدمه شناورهای تندرو ایران استفاده می گردد. برخی از این مؤلفه ها در جدول ۴ با هم مقایسه شده است.

جدول ۳- محاسبات آماری اندازه آنتروپومتریک ۳۰ خدمه

مؤلفه	استاندارد انحراف	میانگین (پوشش ۵۰٪)	پوشش ۹۵٪	
			بزرگ	کوچک
۱	۵/۵۱	۱۷۱/۸۸	۱۶۱/۰۷	۱۸۲/۶۹
۲	۵/۴۴	۱۶۱/۳۶	۱۵۰/۶۹	۱۷۲/۰۳
۳	۶/۳۳	۱۴۲/۵۶	۱۳۰/۱۶	۱۵۴/۹۷
۴	۴/۱۶	۱۰۴/۷۹	۹۶/۶۴	۱۱۲/۹۴
۵	۳/۸۰	۹۳/۱۴	۸۵/۶۹	۱۰۰/۵۸
۶	۵/۵۲	۷۷/۹۷	۶۷/۱۴	۸۸/۸۰
۷	۴/۴۷	۶۲/۳۱	۵۳/۵۶	۷۱/۰۷
۸	۳/۴۶	۲۴/۷۳	۱۷/۹۵	۳۱/۵۲
۹	۳/۱۱	۴۹/۹۴	۴۳/۸۴	۵۶/۰۵
۱۰	۳/۷۶	۴۰/۱۸	۳۲/۸۰	۴۷/۵۵
۱۱	۳/۹۶	۷۶/۹۰	۶۹/۱۳	۸۴/۶۶
۱۲	۲/۶۳	۴۳/۹۲	۳۸/۷۸	۴۹/۰۷
۱۳	۴/۴۳	۳۹/۱۰	۳۰/۴۲	۴۷/۷۸
۱۴	۶/۶۹	۱۷۲/۶۴	۱۵۹/۵۳	۱۸۵/۷۵
۱۵	۵/۲۱	۸۴/۱۲	۷۳/۹۱	۹۴/۳۲
۱۶	۶/۷۲	۱۲۴/۶۵	۱۱۱/۴۷	۱۳۷/۸۲
۱۷	۲/۹۴	۴۴/۰۲	۳۸/۲۵	۴۹/۷۸
۱۸	۳/۳۴	۴۳/۰۸	۳۶/۵۳	۴۹/۶۴
۱۹	۱/۳۳	۱۴/۳۹	۱۱/۷۷	۱۷/۰۰
۲۰	۲/۴۹	۳۸/۴۸	۳۳/۶۰	۴۳/۳۶
۲۱	۲/۸۹	۴۴/۶۵	۳۸/۹۹	۵۰/۳۲
۲۲	۳/۱۲	۳۳/۸۹	۲۷/۷۸	۴۰/۰۱

جدول ۴- فاصله بین اندازه ابعاد داخلی (کابین و صندلی) شناورهای رایج سازمان و اندازه های آنتروپومتریک خدمه شناور

کد مؤلفه در شناورهای رایج طبق شکل ۳	نام مؤلفه اندازه گیری شده در شناورهای رایج	اندازه در شناور فنیل (cm)	اندازه در شناور RIB (cm)	کد مؤلفه کد معادل طبق شکل ۴	اندازه های حداقل و حداکثر (پوشش ۹۵٪) طبق جدول ۳ (cm)	اختلاف اندازه فنتیل با پوشش ۹۵٪ (cm)	اختلاف اندازه RIB با پوشش ۹۵٪ (cm)
۱	ارتفاع بالاترین نقطه داشبورد	۱۰۵	۱۰۲	مجموع ۱۰ و ۶	۸۸/۸+۴۷/۵۵=۱۳۶/۳	۱۰۵-۱۰۰=۵	۱۰۲-۱۰۰=۲
۲	ارتفاع بالاترین نقطه اهرم گاز تا کف	۱۰۷	۱۰۲	مجموع ۱۰ و ۷	۷۱/۰۷+۴۷/۵۵=۱۱۸/۶۲	۱۰۷-۱۰۲=۵	۱۰۲-۱۰۲=۰
۳	فاصله مرکز فرمان تا کف شناور	۷۶	۱۰۴	مجموع ۱۰ و ۸	۳۱/۵۲+۴۷/۵۵=۷۹/۰۷	۷۶-۶۵=۱۱	۱۰۴-۶۵=۳۹
۴	ارتفاع صندلی	۴۵	۷۳	۱۰	۴۷/۵۵-۳۲/۸۰	۴۵-۴۰=۵	۷۳-۴۰=۳۳
۵	طول نشیمن	۲۴/۵	۲۸	۱۳	۴۷/۷۸-۳۰/۴۲	۳۰-۲۴/۵=۵/۵	۳۰-۲۸=۲
۶	فاصله مرکز فرمان تا پشتی صندلی	۶۰/۵	۵۷	۱۲	۴۹/۰۷-۳۸/۷۸	۶۰/۵-۴/۴=۱۶/۵	۵۷-۴۴=۱۳
۷	فاصله دنده تا پشتی صندلی	۷۵/۵	۴۹	۱۱	۸۴/۶۶-۶۹/۱۳	۷۷-۷۵/۵=۱/۵	۷۷-۴۹=۲۸

جدول ۵- ارتباط آسیب های شناسایی شده و اختلاف اندازه های ابعادی شناور - خدمه

اختلاف اندازه های ابعاد داخلی (کابین و صندلی) شناور و اندازه گیری آنتروپومتریک خدمه شناور			عامل	درصد	آسیب های شناسایی شده خدمه (مطابق جدول ۱ و ادبیات تحقیق)
نام مؤلفه مرتبط طبق جدول ۴	اختلاف در شناور فنتیل (cm)	اختلاف در شناور RIB (cm)			
۴	۵	۳۳	فقدان سیستم کاهش تکان - تکیه گاه جانبی - وضعیت صندلی	۸۳٪	ناراحتی کمر
۴	۵	۳۳	فقدان سیستم کاهش تکان - وضعیت صندلی	۶۲٪	ناراحتی زانو
۵	۵/۵	۲	فقدان سیستم کاهش تکان - وضعیت صندلی	۴۷٪	ناحیه پشت
۲	۵	۰	فقدان سیستم کاهش تکان - وضعیت صندلی	۴۷٪	ناحیه گردن
۷	۱/۵	۲۸	فقدان سیستم کاهش تکان - وضعیت صندلی	۴۷٪	ناحیه گردن
۳	۱۱	۳۹	فقدان سیستم کاهش تکان - وضعیت صندلی	۴۷٪	ناحیه گردن
۷	۱/۵	۲۸	فقدان سیستم کاهش تکان - وضعیت صندلی	۴۷٪	ناحیه گردن

#### ۶- تحلیل آسیب ها در خدمه شناورهای تندرو

بر اساس یافته های تحقیق میدانی بخش ۲ و نتایج ارائه شده در جدول ۱، دردها و آسیب های خدمه شناورهای تندرو شناسایی گردید. همچنین بر اساس مطالعات بخش های ۳ و ۴ و نتایج ارائه شده در جدول ۴، اختلاف اندازه های ابعاد داخلی (کابین و صندلی) شناورهای تندروی رایج در سازمان و اندازه های آنتروپومتریک خدمه این شناورها بدست آمد.

بر اساس ادبیات تحقیق و بر مبنای تحلیل "فاصله<sup>۴</sup> و نیازها"، با استفاده از دو دسته نتایج میدانی (جدول ۱ و ۴) می توان یک رابطه بین "آسیب های شناسایی شده" و "اختلاف اندازه های ابعادی شناور - خدمه" برقرار کرد. در جدول ۵ این ارتباط نشان داده شده است.

#### ۷- نتیجه گیری

در این تحقیق ابتدا سعی شد تا اهمیت بکارگیری فاکتورهای انسانی در شناورهای تندرو مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پرسش نامه تحلیل درد که در یک سازمان دریایی توزیع شد به وضوح مشکلات موجود در این زمینه مشخص گردید. ۸۲٪ از افراد به درد در ناحیه کمر اعتراف کرده اند و ۶۲٪ دارای درد در ناحیه زانو و ۴۷٪ نیز دارای درد در ناحیه پشت و گردن می باشند. اگرچه موضوع فاکتورهای انسانی در شناورهای تندرو بسیار گستره می باشد ولی نقصان یک صندلی و کابین دارای ارگونومی مناسب، ضروری ترین و ابتدایی ترین نیاز در شناورهای تندروی سازمان شناخته می شود و می تواند براحتی بسیاری از مشکلات را حل نماید.

مهم ترین دستاورد این تحقیق، به دست آوردن فاصله بین شرایط کنونی شناورهای سازمان از جنبه رعایت عوامل انسانی و شرایط مطلوب به جهت اصلاح و بهبود آن است. بدین منظور، تحقیق

میدانی آنتروپومتري (اندازه گیری ابعاد انسانی) و اندازه گیری ابعاد داخلی ۲ شناور رایج سازمان انجام شد.

#### کلید واژگان

- 1-Human Factors
- 2- Ergonomic
- 3-Anthropometry
- 4-Gap

#### ۸ - مراجع

1. Jonathan M.R., (2009), *Human factors for naval marine vehicle design and operation*, Ashgate Publishing Company, ISBN: 978-0-7546-7625-6.
2. Marashi, S.N., (2007), *Human factors engineering-Ergonomics of working*, Vol. 1, Amir Kabir University (In Persian).
3. Coe, T.E., Xing J.T., Sheno, R.A. and Taunton, D., (2009), *A simplified 3-D human body-seat interaction model and its applications to the vibration isolation design of high-speed marine craft*, Ocean Engineering, Vol. 36, P. 732-746.
4. Dobbins, T., Rowley, I. and Campbell, L., (2008), *High speed craft human factors engineering design guide, ABCD-TR-08-01, Vol. 1*.
5. Ullman Cockpit, (2001), *Test Report*, Ullman Dynamics AB.
6. Behzad, M., Azimi-Nia, M. M., Rajabi, M., Ghorraishi, S.R., and Karimi, M.H., (2010), *Survey of vibrations affect in Craft on human via exerting frequency weight functions on the vibrations signal*, MIC (In Persian).
7. Timori, M., (2012), *The affect of high speed craft designing in the crew psychotic and bodily situations*, System Engineering Research Center, Imam Hossein University (In Persian).

13. Bass, C., Ash, J., Salzer, R., Peterson, R. and Pierce, E., (2008), *Prediction of injury risk for occupants of high speed planning craft*, International Maritime Conference, Sydney.
14. Peterson, R., Pierce, E., Blankenship, J., and Bass, C., (2008), *High speed craft health monitoring system*, International Maritime Conference, Sydney.
15. Karimi-Isfahani, M., Hassan-Pour, H.A., and Jahanshahi, H., (2012), *Human factors analysis for high speed craft safety and performance enhancement*, Master of Science Thesis, Department of Industrial Engineering, Imam Hossein University (In Persian).
8. Timothy, C., Haupt, K., and Lewis J., (2003), *Shock mitigation for personnel onboard high-speed combatant craft*, Naval Surface Warfare Center.
9. Dobbins, T.D., Myers, S.D., and Hill, J., (2006), *Multi-axis shocks during high speed marine craft transits*, 41st UK Group Conference on Human Response to Vibration, Farnborough, UK.
10. Smith, G., (2007), *Vertebral wedge fracture after speedboat splash down*, J. Royal Navy Medical Service, Vol. 93(3), P. 75-77.
11. Myers, S., Dobbins, T., and Dyson, R., (2008), *Muscle damage: a possible explanation for motion induced fatigue following transits in small high speed craft*, International Maritime Conference, Sydney.
12. Bos, J.E., (2008), *How motions make people sick such that they perform less: a model based approach*, NATO RTOIAVT-110 Symp.